

# FESTO

Festo SE & Co. KG

Rüter Straße 82  
73734 Esslingen  
Германия  
+49 711 347-0  
www.festo.com

## Рейка для датчиков HGP-SL10, DASP-B6-...-C-SR

### 1. Параллельно действующая документация

Вся доступная документация на изделие → [www.festo.com/pk](http://www.festo.com/pk)

Соблюдайте требования параллельно действующей документации:

→ Руководство по эксплуатации захвата [3]/[4]

### 2. Безопасность

- Отключите подачу сжатого воздуха перед монтажными работами.
- Соблюдайте моменты затяжки.
- Соблюдайте указания, приведенные в паспорте безопасности производителя клея [2].

### 3. Использование по назначению

Рейка для датчиков HGP-SL10, DASP-B6-...-C-SR:

Изменение формы паза с паза 8 на паз 10 для закрепления бесконтактных датчиков положения [5] на захвате [3]/[4].

### 4. Дополнительная информация


Принадлежности кинематического механизма трипода [9]

→ [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue)

Разрешенные захваты [3]/[4] и бесконтактные датчики положения [5]

→ [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue)


### 5. Комплект поставки

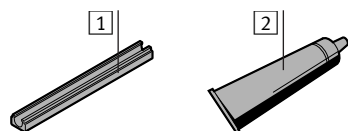


- |     |                    |      |
|-----|--------------------|------|
| [1] | Рейка для датчиков | (1x) |
| [2] | Клей               | (1x) |
|     | LOCTITE 401        |      |

Не входит в комплект поставки:

- |     |                                         |      |
|-----|-----------------------------------------|------|
| [3] | Параллельный захват HGPL-...-B          | (1x) |
| [4] | Параллельный захват HGP/DHPS            | (1x) |
| [5] | Бесконтактный датчик положения SM...-10 | (1x) |

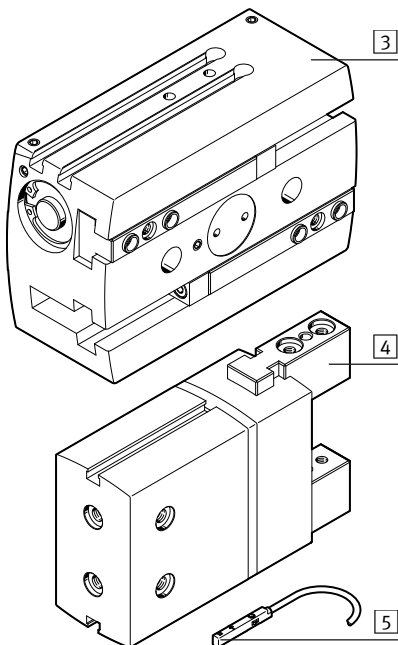


### 6. Подготовка

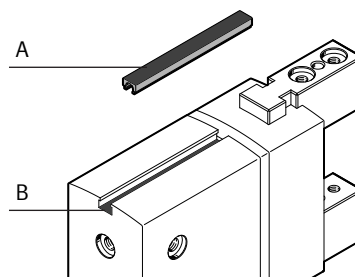


- Очистите контактные поверхности (A) и (B) подходящим очистителем (например, LOCTITE SF 7063).

### 7. Монтаж

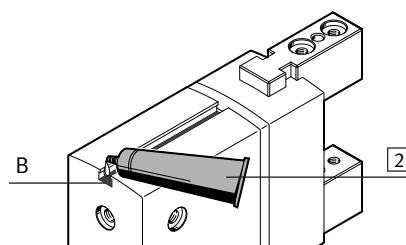


- Нанесите на участок контактной поверхности (B), соответствующий длине рейки для датчиков, тонкий слой клея [2].

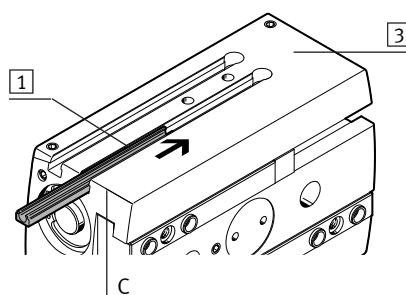

Для захвата [3]:

- Задвиньте рейку для датчиков [1] в паз.
- Выверните рейку для датчиков [1] заподлицо с краем корпуса (C).


→ Рейка для датчиков [1] не выступает над поверхностью корпуса.

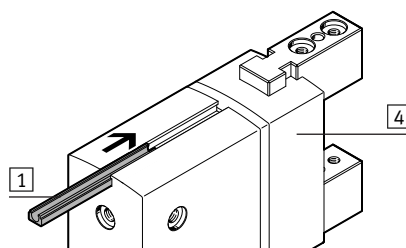

Для захвата [4]:

- Задвиньте рейку для датчиков [1] в паз до упора.

→ Рейка для датчиков [1] не выступает над поверхностью корпуса.

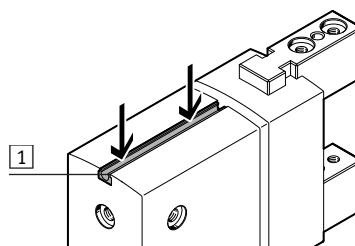

- Сильно прижмите и удерживайте рейку для датчиков [1] в течение 10 секунд.

→ Вся поверхность прилегания рейки для датчиков утоплена в пазу.

- Дайте клею застыть: > 24 ч при 22 °C и отн. влажности воздуха 50 %.