

# FESTO

Festo SE & Co. KG

Ruiter Straße 82  
73734 Esslingen  
Germania  
+49 711 347-0  
www.festo.com

## Guida di montaggio per sensori HGP-SL10, DASP-B6-...-C-SR

### 1. Documentazione di riferimento valida

Tutti i documenti disponibili sul prodotto → [www.festo.com/pk](http://www.festo.com/pk)

Osservare la documentazione di riferimento valida:

→ Istruzioni per l'uso della pinza [3]/[4]

### 2. Sicurezza

- Disattivare l'aria compressa prima dei lavori di montaggio.
- Rispettare le coppie di serraggio.
- Osservare la scheda informativa di sicurezza del collante [2] del produttore originale.

### 3. Impiego ammesso

Guida di montaggio per sensori HGP-SL10, DASP-B6-...-C-SR:  
Modifica del tipo di scanalatura da una 8 a una 10, per fissare il sensore di fine corsa [5] alla pinza [3]/[4].


### 4. Ulteriori informazioni

Accessori della cinematica parallela [9] → [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue)

Pinza [3]/[4] e sensore di finecorsa [5] ammessi

→ [www.festo.com/catalogue](http://www.festo.com/catalogue)


### 5. Volume di fornitura

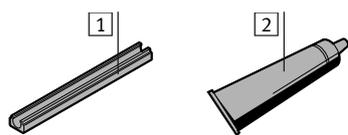


- [1] Guida di montaggio per sensori (1x)
- [2] Collante LOCTITE 401 (1x)

Non compreso nella fornitura:

- [3] Pinza parallela HGPL-...-B (1x)
- [4] Pinza parallela DHPS (1x)
- [5] Sensore di finecorsa SM...-10 (1x)

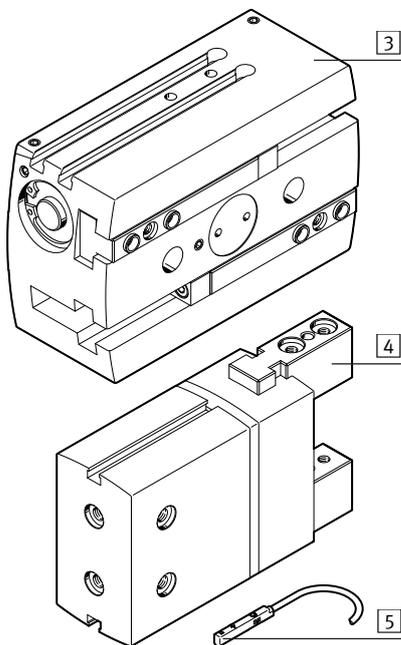


### 6. Operazioni preliminari

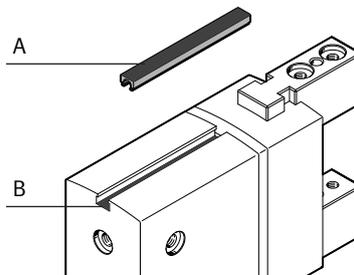


- Pulire le superfici di contatto (A) e (B) con un detergente adatto (ad es. LOCTITE SF 7063).


### 7. Montaggio

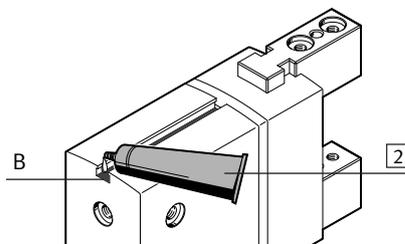


- Applicare uno strato leggero di collante [2] sulla superficie di contatto (B) in corrispondenza della lunghezza della guida di montaggio per sensori.

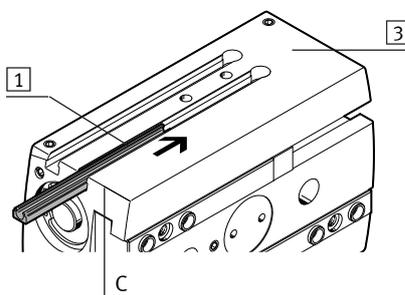

- In caso di pinza [3]:
- Spingere la guida di montaggio per sensori [1] nella scanalatura.
  - Allineare la guida di montaggio per sensori [1] ai bordi del corpo (C).
- La guida di montaggio per sensori [1] non rimane fuori dal corpo.

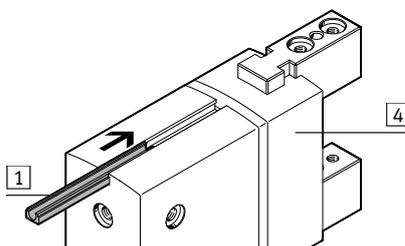

- In caso di pinza [4]:
- Spingere la guida di montaggio per sensori [1] nella scanalatura fino alla battuta.
- La guida di montaggio per sensori [1] non rimane fuori dal corpo.

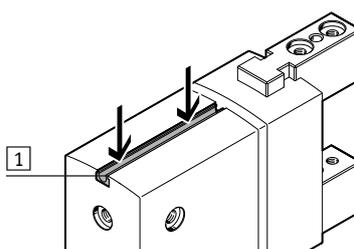

- Premere con forza la guida di montaggio per sensori [1] per 10 secondi.
- L'intera superficie d'appoggio della guida di montaggio per sensori è situata nella scanalatura.
- Lasciare indurire il collante nel modo seguente:  
> 24 h a 22 °C e 50 % di umidità relativa.